


Videocitofonia

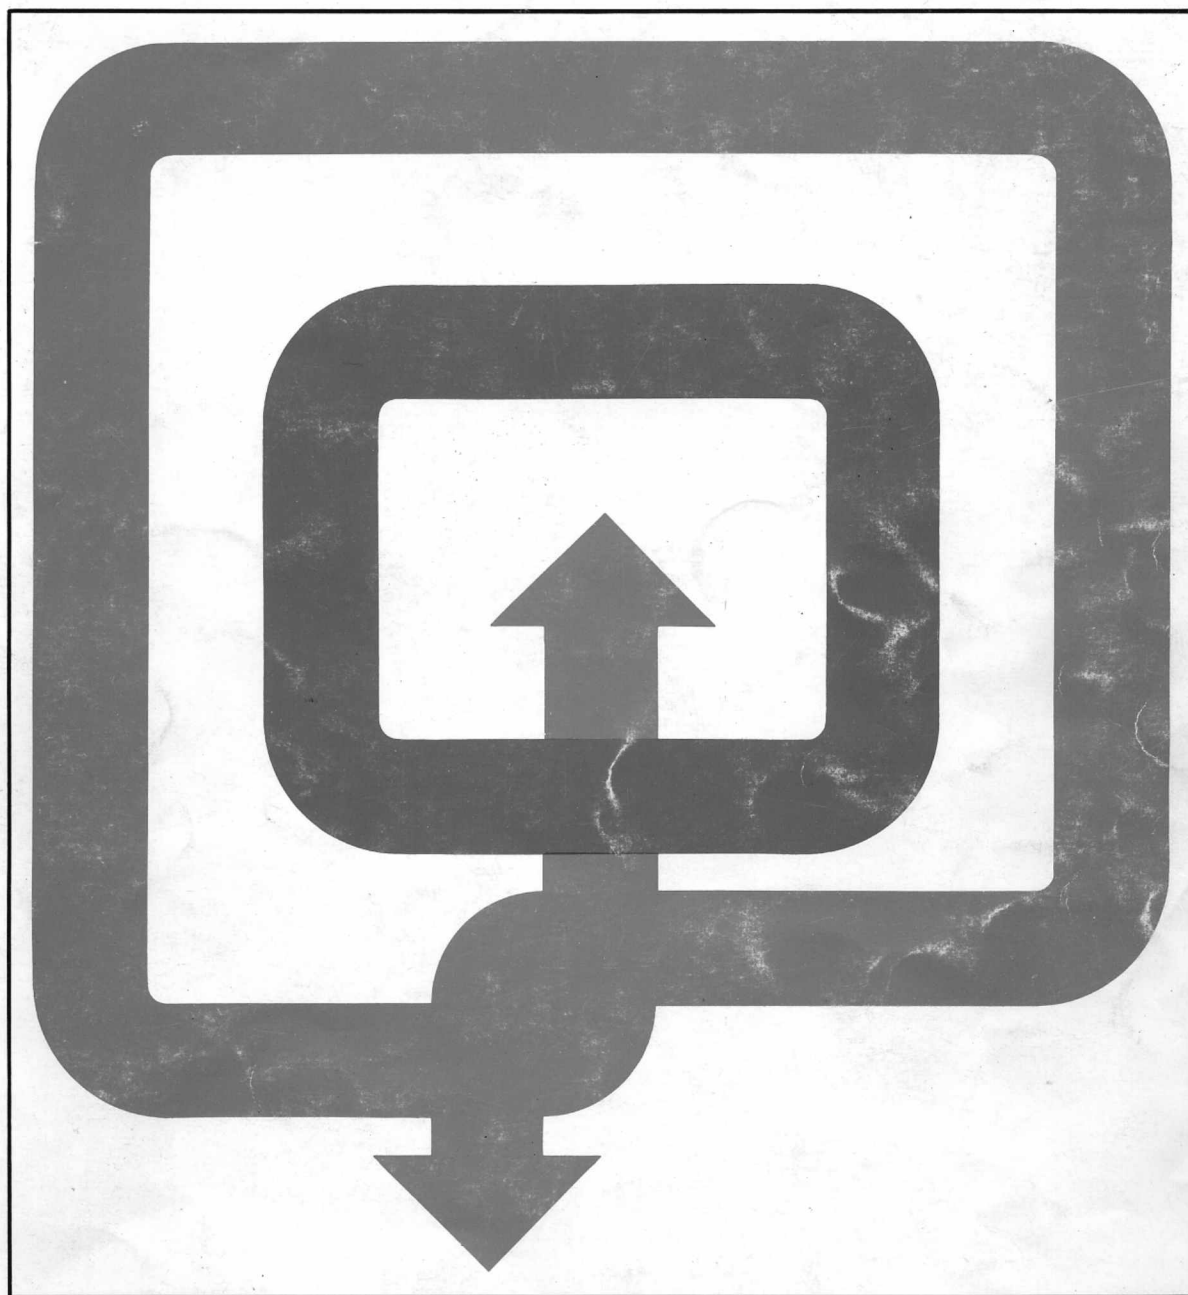


videovilla

NOTIZIARIO TECNICO
INFORMATIONS TECHNIQUES
TECHNICAL INFORMATION

AMPLYVOX

Tecnologia del suono della voce dell'immagine

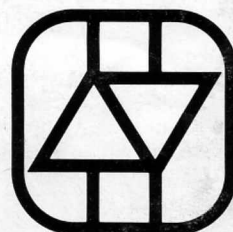

VIDEOVILLA

INDICE	PAG.	INDEX	PAG.	INDEX	PAGE
Visione generale	3	Vision générale	3	General view	3
Suggerimenti per la messa in opera e ricerca anomalie	4	Conseils pour la mise en oeuvre, essais et recherche des anomalies	4	Suggestions for installations, check and troubleshooting	4
Legenda	5	Légende	5	Legend	5
Tabella note/funzioni	6	Tableau des fonctions	6	Functions table	6
Monofamiliare	7	Unifamiliare	7	One family	7
Bifamiliare	8	Bifamiliare	8	Two families	8
Monofamiliare con due monitori in parallelo	9	Unifamiliare avec deux moniteurs en parallèle	9	One family with two monitors	9
Monofamiliare con tre monitori in parallelo	10	Unifamiliare avec trois moniteurs en parallèle	10	One family with three monitors	10
Monofamiliare con due monitori intercomunicanti	11	Unifamiliare avec deux moniteurs intercommunicantes	11	One family with two intercom monitors	11

Per applicazioni speciali rivolgersi a:

AMPLYVOX s.p.a - Servizio tecnico

Via G. Di Vittorio 7 - 20063 CERNUSCO S/NAVIGLIO (MI) - Italia

☎ (02) 9232658-9237738-9249823

☎ FOREIGN COUNTRIES: international code number "+ 39-2.....
Telex 350456 APVOX I

Pour applications spéciales s'adresser à:

AMPLYVOX s.p.a - Bureau Technique

Via G. Di Vittorio 7 - 20063 CERNUSCO S/NAVIGLIO (MI) - Italie

☎ (02) 9232658-9237738-9249823

☎ FOREIGN COUNTRIES: international code number "+ 39-2.....
Telex 350456 APVOX I

For special applications please contact:

AMPLYVOX s.p.a - Technical Department

Via G. Di Vittorio 7 - 20063 CERNUSCO S/NAVIGLIO (MI) - Italy


☎ (02) 9232658-9237738-9249823

☎ FOREIGN COUNTRIES: international code number "+ 39-2.....
Telex 350456 APVOX I

VISIONE GENERALE

VISION GÉNÉRALE

GENERAL VIEW

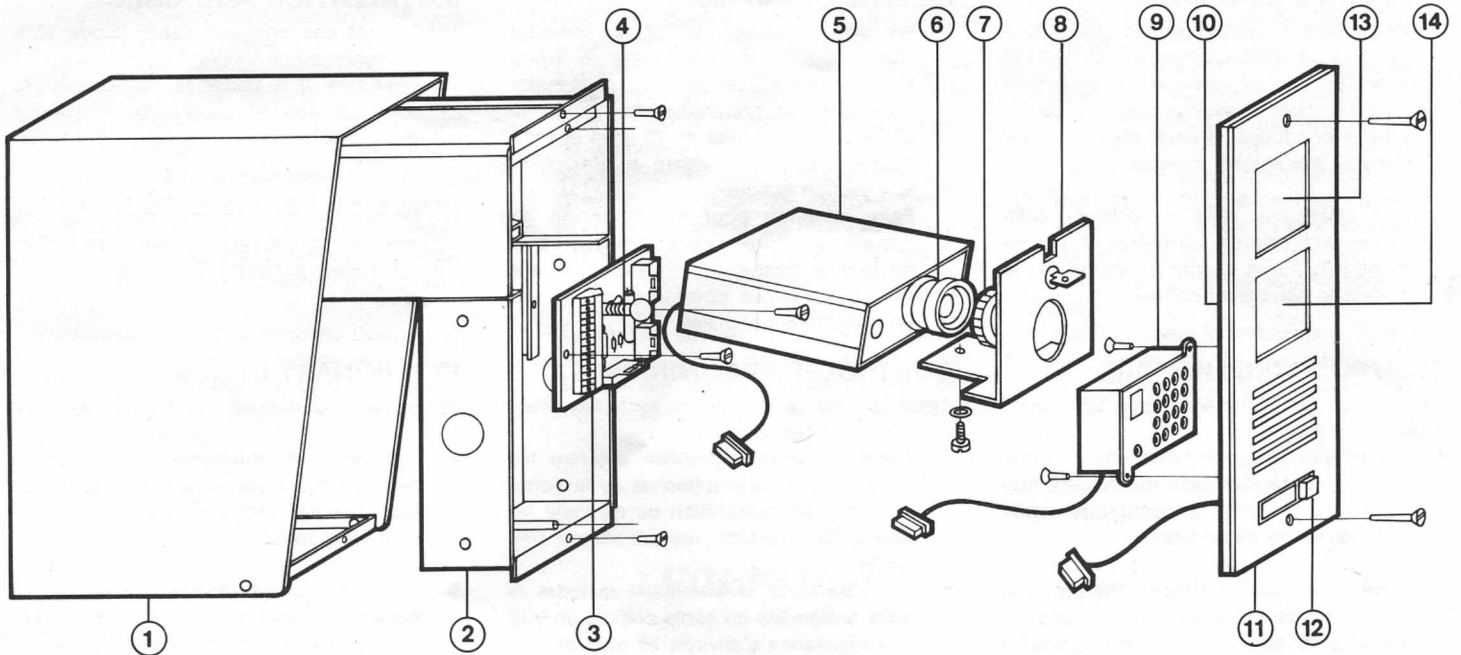

GRUPPO DI RIPRESA

- 1 - Custodia da cancello in alluminio. Cod. 888
- 2 - Cassetta contenitrice (adatta) per incasso. Cod. 800
- 3 - Circuito stampato di interconnessione. Cod. 803
- 4 - Lampadina di scena 12V. 3W
- 5 - Telecamera. Cod. 707
- 6 - Obiettivo 8 m/m 1:1,4. Cod. 719
- 7 - Tappo di protezione obiettivo (da togliere)
- 8 - Supporto con serratura per telecamera
- 9 - Posto esterno audio. Cod. 252
- 10 - Proiettore luce parabolico
- 11 - Pulsantiera in alluminio anodizzato
- 12 - Pulsante di chiamata
- 13 - Vetro plastico antisfondamento
- 14 - Vetro plastico smerigliato per lampadina di scena


GROUPE DE RÉPRISE EXTÉRIEUR

- 1 - Boîtier en aluminium anodisé pour installation plaque de rue à une grille. Cod. 888
- 2 - Boîte à encastrer. Cod. 800
- 3 - Circuit imprimé pour interconnection. Cod. 803
- 4 - Lampe pour éclairage du visiteur 12V 3W
- 5 - Télécaméra. Cod. 707
- 6 - Objectif 8 m/m 1:1,4. Cod. 719
- 7 - Protection de l'objectif (à ôter)
- 8 - Support pour télécaméra avec serrure
- 9 - Portier extérieur audio. Cod. 252
- 10 - Projecteur parabolique de lumière
- 11 - Plaque de rue
- 12 - Poussoir d'appel
- 13 - Protection plastique antidéfonçage pour télécaméra
- 14 - Protection plastique dépolie pour lampe d'éclairage

EXTERNAL CAMERA COMPLEX

- 1 - Anodized aluminium gate box. Code 888
- 2 - Flush mounting box. Code 800
- 3 - Junction printed circuit card. Code 803
- 4 - 12V 3W bulb
- 5 - Vidicon videocamera. Code 707
- 6 - Wide angle lens. Code 719
- 7 - Lens cover (to be taken out)
- 8 - Videocamera stand with lock
- 9 - Dual speech amplifier. Code 252
- 10 - Parabolic light projector
- 11 - Aluminium front panel
- 12 - Call button
- 13 - Shockproof plastic glass
- 14 - Frosted plastic glass

DERIVATORE VIDEO - DÉRIVATEUR VIDEO - VIDEO BRANCH

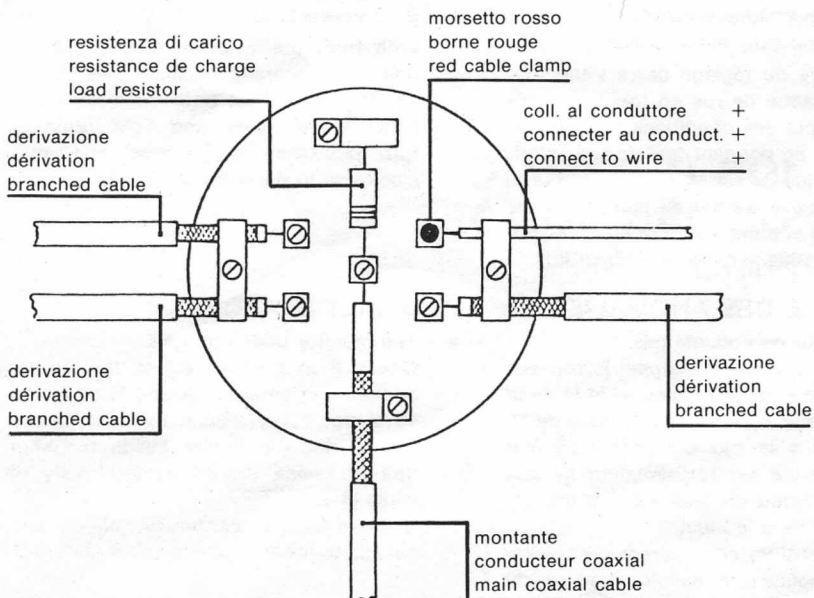

ATTENZIONE:

Durante il collegamento del derivatore video è consigliabile mantenere spenta la centrale alimentatrice per evitare di provocare cortocircuiti sul polo di alimentazione +. Inoltre occorre evitare di effettuare cortocircuiti sul cavo coassiale sulle derivazioni per non dare luogo ad anomalie del derivatore.

ATTENTION:

Pendant la connexion du dérivateur video il est conseillé d'éteindre la centrale d'alimentation afin d'éviter des courts-circuits sur le pole d'alimentation +. Il faudra aussi éviter des courts-circuits sur le conducteur coaxial et sur les dérivation pour ne pas causer des anomalies au dérivateur.

ATTENTION:

During connection of video branch it is suggested to switch off the main station to avoid short circuits on the feeding pole +. Short circuits should be avoided on the main coaxial cable and branched cables, not to cause anomalies to floor branch.

